

Гідроізоляція - приміщення не підтоплені, ґрутових та техногенних вод не виявлено. Підвищена вологість приміщень є наслідком відсутності вентиляції та провітрювання.

Перегородки – цегляні. Виявлено відшарування штукатурки. Стан задовільний.

Двері – внутрішні дерев'яні – відсутні або зруйновані деякі дверні полотна. . Металеві рами дверей знищенні корозією.

Захищені входи (виходи) – металеві герметичні. Конструктивна монолітність прорізів не порушені, перекосів і руйнувань не виявлено. Полотна дверей та рами прорізів мають значне пошкодження корозією. Механізми закривання повністю пошкоджені корозією і не працюють. Гумові ущільнювачі втрачені.

Підлоги – керамічна плитка, лінолеум, бетон - пошкоджені; бетон з вибоїнами, лінолеум знищений, плитка частково відсутня. Стан непридатний для подальшої експлуатації.

Опалення, вентиляція – системи опалення відсутні. Системи вентиляції зруйновані або демонтовані.

Водопостачання, каналізація – системи трубопроводів водопостачання і каналізації зруйновані або відсутні.

Дизельна електростанція з трубопроводами – відсутня

Електросилове обладнання, електроосвітлення – знаходиться в незадовільному стані.

Інші – вентиляційна шахта демонтована; слабострумні мережі і автоматика - відсутні або повністю зруйновані.

2.7 Пропозиції щодо відновлення та подальшої експлуатації

укриття

Для відновлення та подальшої експлуатації укриття необхідно виконати комплекс відновлювальних робіт.

1. Огорожувальні конструкції повинні забезпечувати у приміщення температурно - вологісний режим у період експлуатації і захищати споруду від поверхневих вод.

Зм.	Кіл.	Арк.	Лідок	Підпис	Дата